
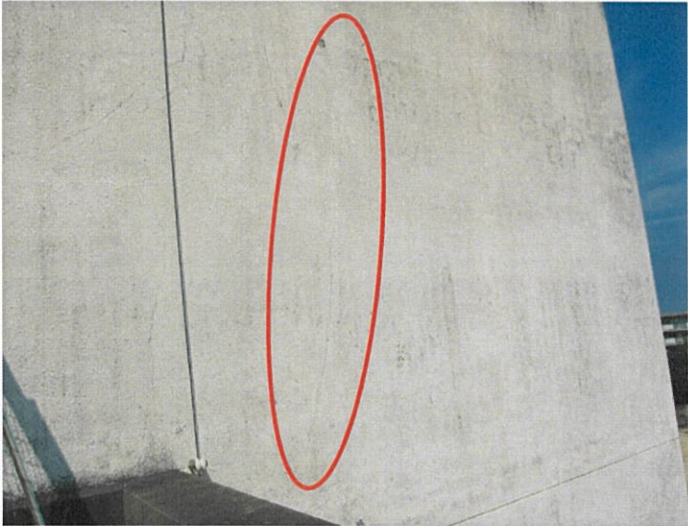






関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
		3(8)	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
			特記事項 写真-1 屋上 扉フェンスの破損
部位	番号	調査項目	調査結果
		2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
			特記事項 写真-2 屋上 外壁 クラック 400mm×0.5mm
部位	番号	調査項目	調査結果
		3(5)	排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
			特記事項 写真-3 屋上 ドレーンの詰まり




関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	3(1)	屋上面の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-4 屋上 保護コンクリート クラック 3000mm × 2mm	
部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-5 屋上 外壁 クラック 5000mm × 0.5mm	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-6 R階 階段室 クラック 5000mm × 0.4mm	




関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(19)	RC造及びSRC造の床躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-7 3階 美術室 床クラック 10000mm×0.5mm	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-8 3階 理科室 壁クラック 300mm×0.5mm 6ヶ所	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-9 3階 理科室 梁欠損 200mm×600mm 6ヶ所	



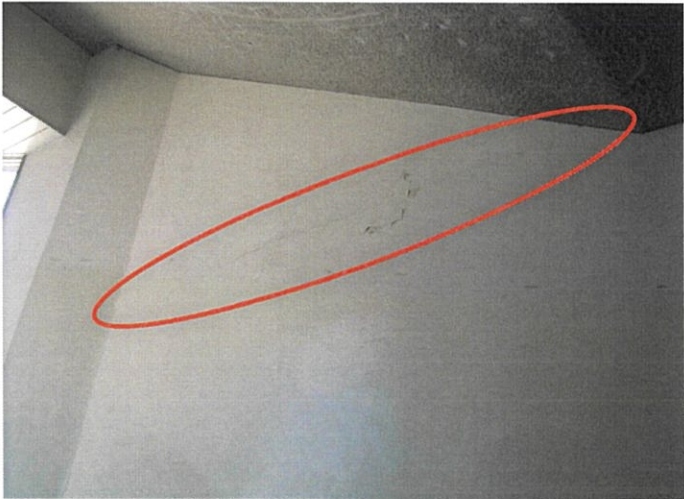
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-10 3階 普通教室 壁露筋 30mm 2ヶ所	
部位	番号	調査項目	調査結果
	2(15)	サッシ等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-11 3階 理科室 窓ガラスひび割れ	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-12 R階 階段室 壁クラック 1500mm×0.5mm	



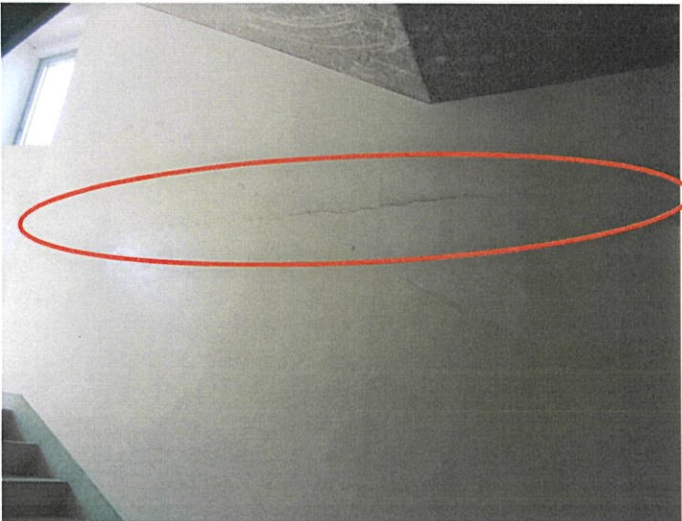
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項	
		写真-13 3階 階段室 壁クラック・塗装剥がれ 5000mm×0.5mm 2ヶ所	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(23)	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項	
		写真-14 2階 音楽室 天井漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項	
		写真-15 2階 階段室 壁クラック・漏水跡 4000mm×0.3mm	

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(23)	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-16 2階 廊下 天井EXP. J部漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-17 2階 トイレ 壁クラック 800mm×0.3mm	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-18 2階 階段室 壁クラック 2000mm×0.3mm	




関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(19)	RC造及びSRC造の床躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-19 1階 用務員室 床漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(23)	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-20 1階 階段室 天井漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-21 1階 階段室 壁クラック 5000mm × 0.5mm	



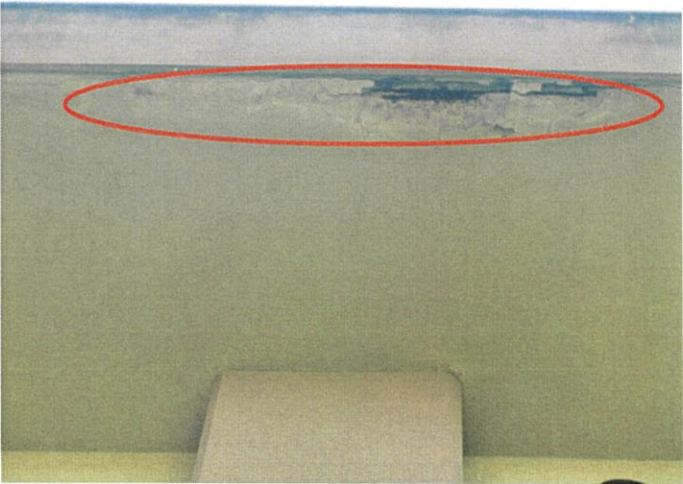
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-22 庇 モルタル剥がれ	
部位	番号	調査項目	調査結果
	2(9)	S造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-23 駐輪場 折板屋根腐食	
部位	番号	調査項目	調査結果
	2(18) 17	機器本体 支持部分等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-24 外壁 防球ネット腐食	

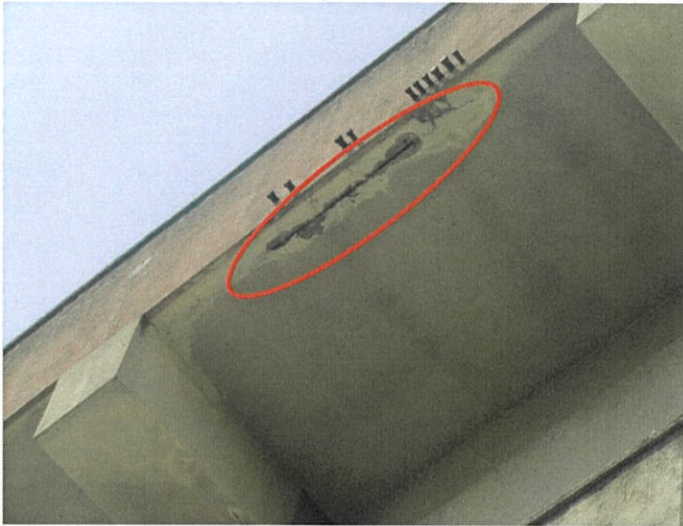


関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-25 庇 モルタル浮き 500mm×500mm	
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-26 外壁 欠損	
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-27 外壁 クラック 3000mm×1.0mm	




関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-28 外壁 露筋 500mm
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-29 外壁 露筋 500mm
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-30 外壁 露筋 1000mm

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-31 外壁 露筋 1000mm	
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-32 外壁 クラック 5000mm×0.5mm	
	1(2)	敷地内の排水の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-33 会所蓋 欠損	




関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
その他特記		屋内運動場入口	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-34 床クラック・浮き
部位	番号	調査項目	調査結果
	2 (9)	S造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-35 渡り廊下 鉄部浮き錆
部位	番号	調査項目	調査結果
	1 (2)	敷地内の排水の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-36 会所蓋 欠損

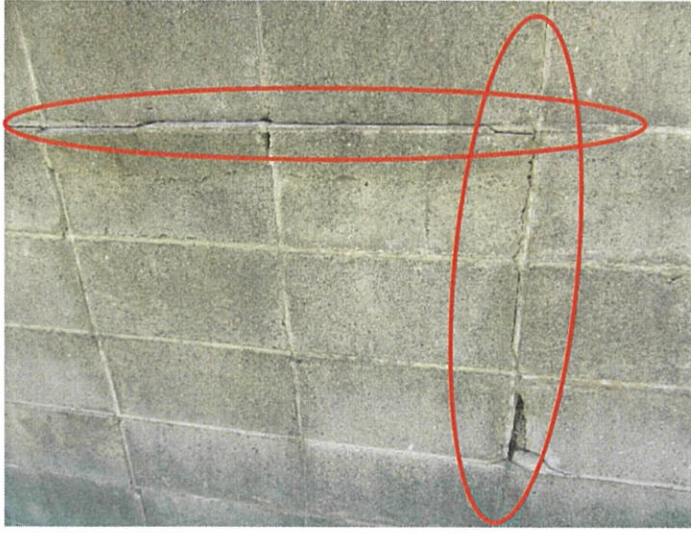


関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	1(2)	敷地内の排水の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-37 会所蓋 欠損
部位	番号	調査項目	調査結果
	その他特記		<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-38 バックネット 浮き錆
部位	番号	調査項目	調査結果
	1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項 写真-39 コンクリートブロック塀 笠木欠損


関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-40 コンクリートブロック塀 笠木欠損	
部位	番号	調査項目	調査結果
	1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-41 コンクリートブロック塀 笠木欠損	
部位	番号	調査項目	調査結果
	1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-42 コンクリートブロック塀 笠木欠損	

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-43 コンクリートブロック塀 露筋・クラック 1500mm×4mm	
部位	番号	調査項目	調査結果
	1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-44 コンクリートブロック塀 笠木欠損	
部位	番号	調査項目	調査結果
	その他特記	通用門	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
		特記事項 写真-45 門扉 パネル破損	

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
		5 (8)	手すり等の劣化及び損傷の状況
		特記事項	
		写真-46 2階 パルコニ 手摺浮き錆	
部位	番号	調査項目	調査結果
		1 (6)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
		特記事項	
		写真-47 コンクリートブロック塀 ブロック9段 控壁無し 既存不適格	
部位	番号	調査項目	調査結果
			<input type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		特記事項	
		写真-48	